

Нет ответа от блока

Послан Yuriy - 03.09.2023 06:02

Здравствуйте. Приобрел у вас Набор диагностический MMC K-Line Advanced + переходник + кабель USB Type-C. При диагностике программа выдает Нет ответа от блока. Машина Pajero2 4m40efi 97года v464311122. В чем может быть причина? Разъем 16 контактов

=====

Re: Нет ответа от блока

Послан admin - 03.09.2023 15:40

Здравствуйте!

На каких системах выдается ошибка нет ответа? На всех?

В первую очередь необходимо проверить исправность проводки на разъеме OBDII

Разводка должна идти к контактам: 1,4,5,7,16 - для K-Line (двигатель, коробка, иммобилайзер)

На 16 выводе должно быть +12 вольт бортового питания.

Для старых протоколов:

Вероятно, должны также использоваться контакты 8,12, 11 - ABS, SRS, AC - работающие по старым протоколам.

Проверить наличие коннекта по данным системам ABS, SRS, AC (он находится на старых протоколах) должно состояться, даже если есть неисправности в шине K-Line

=====

Re: Нет ответа от блока

Послан Yuriy - 03.09.2023 18:47

Ошибка на всех. +12 на 16 есть. Провода идут к 1. 4. 5. 7. 8. 12. 14. 16 контактам. При замыкании 1 и 4 контакта самодиагностика запускается. Как еще можно проверить? Не смотрел еще предохранители из за них может быть проблема? Завтра проверю предохранители

=====

Re: Нет ответа от блока

Послан admin - 04.09.2023 01:09

Предохранители здесь вряд-ли имеют отношение. Вышлите, пожалуйста, видео на нашу почту с моментом подключения к ABS, Двигателю.

Пока картина странная, как будет адаптер неисправен.

Можете связаться с Евгением, его телефон есть на сайте elm-reader.ru "в шапке" сайта.

Дальше будем думать по замене адаптера.

=====

Re: Нет ответа от блока

Послан Yuriy - 04.09.2023 17:57

После многочисленных "перетыкиваний" сканер подключился но все равно через раз и долго не работает вылетает. Когда не подключается появляются разные ошибки. Что может быть? АБС подключается

=====

Re: Нет ответа от блока

Послан admin - 05.09.2023 22:25

Отлично, картина стала понятней. АБС подключается, коннект по K-Line есть, но нестабильный. Судя по высланным фотографиям с ошибками - причина в недостаточном уровне входного сигнала, что дает нечеткое преобразование сигнала.

В адаптере есть возможность юстировки согласующего сопротивления R5. Методом подбора от 1 до 3 кОм.

По умолчанию стоит номинал 1 кОм.

=====